


## Руководство по эксплуатации Горелки газовые запальные ZAI, ZKIH

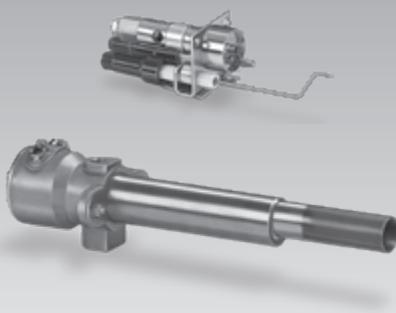

### Содержание

Горелки газовые запальные ZAI, ZKIH . . . . .	1
Содержание . . . . .	1
Безопасность . . . . .	1
Проверка правильности применения . . . . .	2
Настройка вида газа . . . . .	2
Монтаж . . . . .	3
Электроподключение . . . . .	4
Проверка на герметичность . . . . .	5
Пуск в эксплуатацию . . . . .	5
Техническое обслуживание . . . . .	5
Замена электродов . . . . .	6
Принадлежности . . . . .	7
Технические характеристики . . . . .	7
Логистика . . . . .	8
Декларация о соответствии компонентов . . . . .	8
Контакты . . . . .	8

### Безопасность

#### Пожалуйста, прочтайте и сохраните



Перед монтажом и эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство. После монтажа передайте руководство пользователю. Этот прибор необходимо установить и ввести в эксплуатацию в соответствии с действующими предписаниями и нормами. Данное руководство Вы можете также найти в Интернете по адресу: [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com).

#### Легенда

- , 1, 2, 3 . . . = действие  
▷ = указание

#### Ответственность

Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие вследствие несоблюдения данного руководства и неправильного пользования прибором.

#### Указания по технике безопасности

Информация, касающаяся техники безопасности, отмечена в руководстве следующим образом:

#### ⚠ ОПАСНОСТЬ

Указывает на ситуации, представляющие опасность для жизни.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможную опасность для жизни или опасность травмирования.

#### ! ОСТОРОЖНО

Указывает на возможный материальный ущерб.

Все работы разрешается проводить только квалифицированному персоналу. Работы, связанные с электрической проводкой, разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

#### Переоборудование, запасные части

Запрещается вносить технические изменения. Допускается применение только оригинальных запасных частей.

### Изменения к изданию 06.19

Изменения были внесены в следующие разделы:

- Настройка вида газа

# Проверка правильности применения

## Область применения

Запальные горелки с ионизационным контролем для надежного розжига газовых горелок. Мощность запальной горелки должна составлять 2 – 5 % мощности основной горелки.

Возможно использование в качестве самостоятельно работающей горелки.

Для природного, коксового, городского и сжиженного газа. Исполнение для других газов производится по запросу.


Правильное применение гарантируется только в указанных диапазонах – см. также стр. 7 (Технические характеристики). Любое другое применение считается не соответствующим назначению.

## ZAI

### Обозначение типа

ZAI	Атмосферная запальная горелка с ионизационным контролем пламени и двумя электродами
K	Двойное конусное уплотнение для 8 мм трубы
TN	Внутренняя резьба 1/4" NPT

### Обозначение деталей

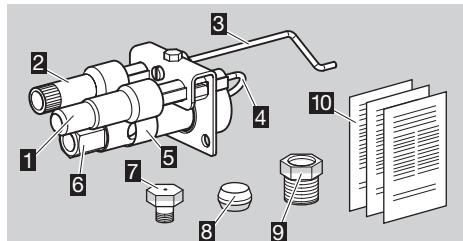

- Помехозащищенный штекер для электрода розжига
- Штекер для ионизационного электрода
- Ионизационный электрод
- Электрод розжига
- Воздушная заслонка
- Газовое подключение
- Газовое сопло 0,7 мм для сжиженного газа
- Двойное конусное уплотнение (только для ZAI K)
- Гайка с наружной резьбой (только для ZAI K)
- Прилагаемая документация: руководство по эксплуатации

Подключение газа – см. шильдик.




## ZKIH

### Обозначение типа


ZKIH	Запальная горелка с ионизационным контролем пламени и принудительной подачей воздуха
150–1000	Длина горелочной трубы
/100	Длина жаровой трубы
R	Внутренняя резьба Rp

### Обозначение деталей

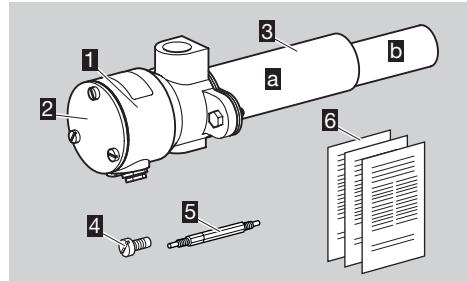

- Корпус горелки
- Крышка корпуса горелки
- Комплект горелочной трубы, состоящий из защитной трубы **a** и жаровой трубы **b**
- Стопорный винт для вставного сопла (в корпусе горелки)
- Вставное сопло (в корпусе горелки)
- Прилагаемая документация: руководство по эксплуатации и диаграммы расхода

Номинальная мощность  $P_{\text{макс.}}$ , вид газа – см. шильдик.





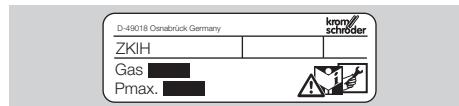


## Настройка вида газа

### ZAI

- При поставке запальная горелка ZAI настроена на природный газ.
- Если запальная горелка будет использоваться с другим газом, перенастройте горелку на другой вид газа.





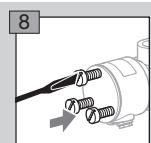
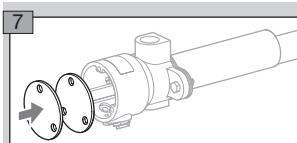
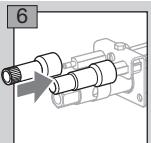
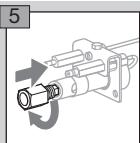
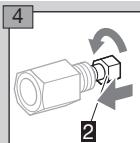


## ZKIH

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Опасность поражения электрическим током!** Компоненты клеммной коробки корпуса находятся под напряжением. Во время разжига крышки корпуса горелки должна быть вмонтирована.

- ▷ При поставке запальная горелка ZKIH настроена на природный газ.
- ▷ Если запальная горелка будет использоваться с другим газом, перенастройте горелку на другой вид газа.

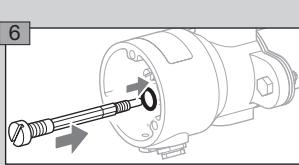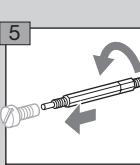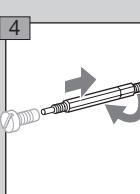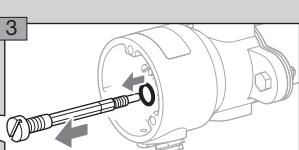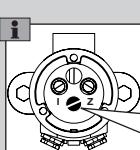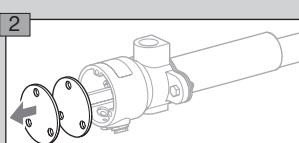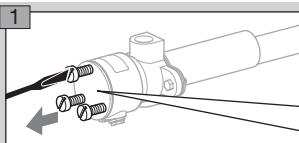

- ▷ При эксплуатации с коксовым или городским газом закрутите стопорный винт без вставного сопла; во избежание замыкания не храните вставное сопло в клеммной коробке.

- 9 При переходе на другой вид газа нужно настроить давление на входе – см. стр. 5 (Пуск в эксплуатацию).

## Монтаж

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Опасность взрыва!** Следите за герметичностью газового присоединения.


- ▷ Монтажное положение – любое.
- ▷ Монтируйте запальную горелку так, чтобы гарантировался надежный розжиг основной горелки.
- ▷ Надежно закрепите запальную горелку.
- ▷ Рекомендуется установка фильтра, дроссельного элемента и штуцера для замера давления на каждом подающем газо- и воздухопроводе. Последовательность установки: фильтр, дроссельный элемент, штуцер для замера давления, запальная горелка. Минимальное расстояние между дроссельным элементом и штуцером для замера давления, между штуцером для замера давления и запальной горелкой: 5 DN.


## ZAI

- ▷ Входное давление запальной горелки: природный газ: макс. 35 мбар (14 "WC), коксовый газ, городской газ: макс. 30 мбар (12 "WC), сжиженный газ: макс. 60 мбар (23 "WC).
- ▷ Обеспечьте беспрепятственный подсос воздуха.
- ▷ В ZAI открытые электроды и нет пламязащитной трубы. Комплект защитной трубы, см. стр. 7 (Принадлежности).

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность получения травм!** Не забывайте, что ионизационные электроды выступают наружу.

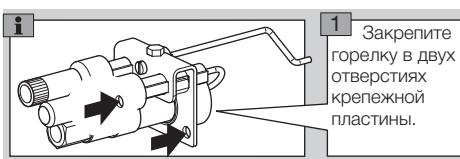

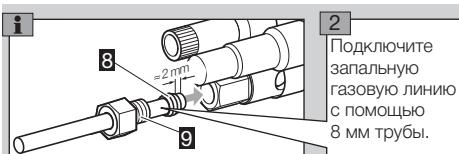


- ▷ При затягивании гайки с наружной резьбой 9 необходимо смазывать двойное конусное уплотнение 8 для обеспечения его правильного положения.
- ▷ Диаграмма расхода для ZAI – см. [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

## ZKI

Максимальное входное давление запальной горелки:

	Газ [мбар ("WC)]	Воздух [мбар ("WC)]
Природный газ	23 (9)	22 (8,7)
Коксовый газ, городской газ	20 (8)	80 (31,5)
Сжиженный газ	50 (19,7)	80 (31,5)

- ▷ Диаграммы расхода – см. [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

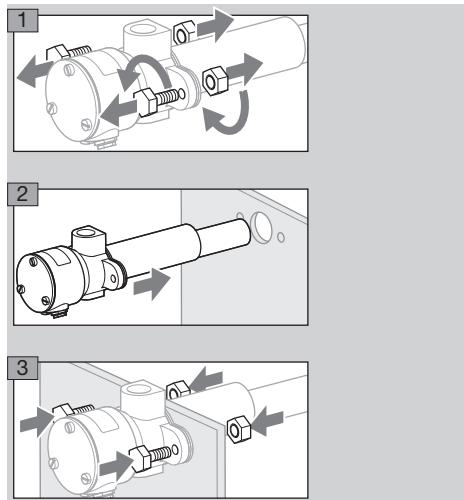

- 4 Подключите запальную газовую линию с Rp 1/4, и воздухопровод с Rp 1/2.
- ▷ Для подключения запальной газовой линии и воздухопровода с резьбой NPT закажите адаптерный комплект – см. стр. 7 (При надлежности).

## Электроподключение

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Опасность поражения электрическим током!** Перед выполнением работ на токоведущих частях следует отключить напряжение питания от прибора!

▷ Для ионизационного кабеля и кабеля розжига используйте неэкранированный кабель высокого напряжения: FZLSi 1/7 от -50 до +180 °C (от -58 до +356 °F), артикул 04250410, или FZLK 1/7 от -5 до +80 °C (от 23 до 176 °F), артикул 04250409.

▷ Подключите горелку в соответствии со схемами электроподключения автомата управления горелкой/запального трансформатора.

## ZAI



- 4 Подключите провод заземления к крепежной пластине газового узла.

## ZKIH




- 6 Ионизационный кабель и кабель розжига затяните с моментом затяжки 5 Н·м (винт со шлицем), придерживая шестигранник электрода и предотвращая проворачивание.
- 7 Снова наденьте уплотнение и крышку и прикрепите винтами.
- 8 Подключите провод заземления к горелке.

## Проверка на герметичность


### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Опасность взрыва и отравления!** Чтобы не возникало аварийной ситуации из-за утечки, проверьте герметичность всех газовых соединений на горелке сразу после пуска горелки в эксплуатацию!

ZAI

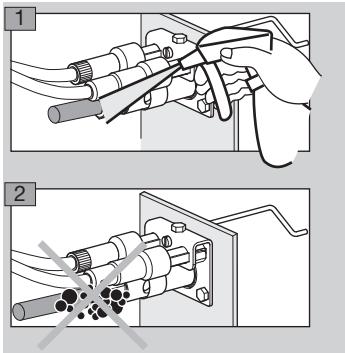

ZKH

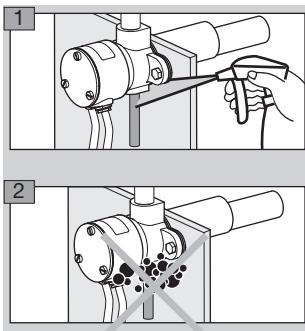

## Пуск в эксплуатацию

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Опасность взрыва!** Соблюдайте меры предосторожности при розжиге горелок!

**Опасность отравления!** Подачу газа и воздуха следует организовать так, чтобы горелка работала с избытком воздуха – иначе возможно образование повышенной концентрации окиси углерода CO внутри печи! Окись углерода ядовита и не имеет запаха! Произведите анализ дымовых газов.

- ▷ Настройку и пуск в эксплуатацию горелки следует согласовать с эксплуатационным или монтажным предприятием газопотребляющей установки!

- ▷ Проверьте всю газопотребляющую установку, арматуру и электрические присоединения.
- ▷ Перед каждой попыткой розжига следует провентилировать топку печи воздухом!
- ▷ Газопроводы перед горелкой следует осторожно и правильно заполнить газом и безопасно пропустить в атмосферу – газ не должен попасть в топку печи! Опасность взрыва!
- ▷ Если горелка при многократном включении автомата управления горелкой не разжигается, следует проверить всю установку.
- ▷ После розжига необходимо наблюдать за индикаторами давления газа и воздуха на горелке, наблюдать за пламенем и измерять ток ионизации! Порог чувствительности пламени горелки – см. руководство по эксплуатации автомата управления горелкой.

1 Включите установку.

2 Откройте шаровой кран.


3 Зажгите горелку при помощи автомата управления горелкой.

4 Настройте горелку.

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Опасность взрыва при образовании окиси углерода CO внутри печи!** При недопустимых изменениях настроек горелки возможно изменение соотношения газа и воздуха и возникновение опасных условий работы. Окись углерода ядовита и не имеет запаха!

ZAI

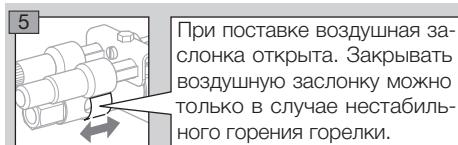

Рабочие давления ZKH, см. диаграммы расхода ([www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)).

Для настройки давления рекомендуется вращать дроссель до тех пор, пока на штуцере для замера давления (трубопровод) не будет достигнуто требуемое входное давление запальной горелки.

## Техническое обслуживание

- ▷ Рекомендуется ежегодная проверка функциональной способности.

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Опасность поражения электрическим током!** Перед выполнением работ на токоведущих частях следует отключить напряжение питания от прибора.

**Опасность ожога!** Демонтированные узлы горелки могут иметь высокую температуру из-за нагрева уходящими газами.


## **Опасность взрыва и отравления при настройке горелки с недостатком воздуха!**

Подачу газа и воздуха следует настроить так, чтобы горелка всегда работала с избытком воздуха – иначе возможно образование повышенной концентрации окиси углерода CO внутри печи! Окись углерода ядовита и не имеет запаха! Произведите анализ уходящих газов.

**1** Проверьте ионизационный кабель и кабель розжига!

**2** Измерьте ток ионизации.



- ▷ Минимальное значение тока ионизации должно составлять не менее 5  $\mu\text{A}$  и не должно изменяться.

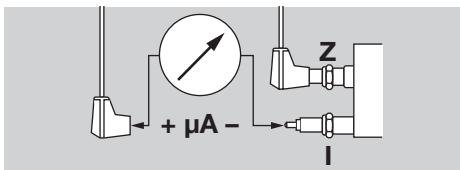


- 3** Отключите электропитание установки.  
**4** Закройте подачу газа и воздуха – не изменяйте настройку дроссельных элементов.  
**5** Проверьте сопла на предмет загрязнения.

## **Замена электродов**


### **ZAI**

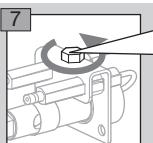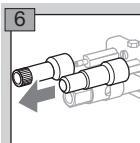


Последовательно замените электроды.

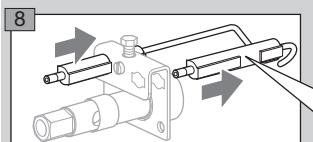

Отрегулируйте расстояние между остриями электродов.

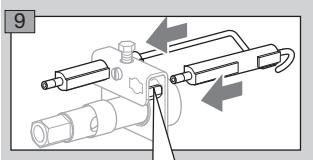

Продвиньте заднюю направляющую пластину до упора к корпусу горелки. Затяните винт вручную.

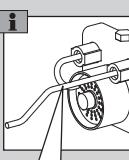

Паз для правильного позиционирования электрода.

**10** Вставьте электроды, а затем вручную затяните винт на крепежной пластине при помощи гаечного ключа (ок. 3 оборотов).

▷ После затягивания электроды не должны больше перемещаться.

### **ZKH**


**6** Ослабьте винты на крышке корпуса, снимите уплотнение и крышку корпуса.

**7** Открутите ионизационный кабель и кабель розжига.


**8** Открутите провод заземления от горелки.

**9** Демонтируйте горелку – см. стр. 3 (Монтаж).


▷ Монтаж и демонтаж электродов легче выполнить, если установить корпус горелки вертикально на гладкую рабочую поверхность.

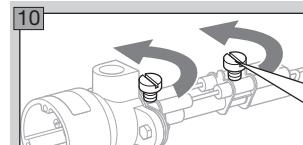


Отпустите винты на  $\frac{1}{2}$  оборота.

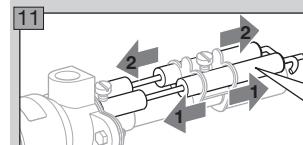



Ослабьте винт крепежной пластины прибл. на 3 оборота.

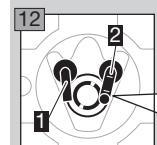


Выровняйте электрод розжига **1** и ионизационный электрод **2**.

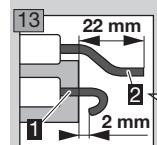


Вставляя электроды, следите за их положением.

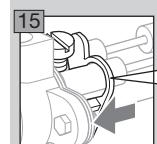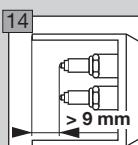


Для правильного позиционирования электродов вставляйте их до тех пор, пока выступ на крепежной пластине не войдет в паз.

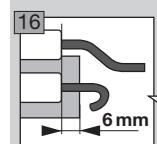

Выровняйте изоляторы.

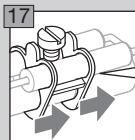

**17**  
В более длинных горелках продвигните следующие направляющие пластины до упора к крепежной пластине. Затяните винт вручную.

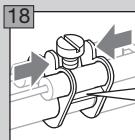

**18**  
Продвигните передние направляющие пластины до упора к головке горелки. Затяните винт вручную.

## Технические характеристики

### Условия окружающей среды

Заштите прибор от атмосферных осадков, грязи и пыли, например, защитным кожухом. Недопустимы обледенение, образование конденсата и конденсация влаги внутри и на ZAI. Не допускайте попадания на прибор прямых солнечных лучей или излучений от раскаленных поверхностей. Учитывайте максимальную температуру рабочей и окружающей среды! Не допускайте вызывающих коррозию воздействий, напр. наличия в атмосферном воздухе соли или оксида серы  $\text{SO}_2$ .

Хранение и монтаж прибора на открытом воздухе допускаются с учетом указанных условий окружающей среды и использования защитного кожуха.

Температура окружающей среды, температура транспортировки и температура хранения: от -15 до +60 °C.

Для очистки прибора не используйте очистители высокого давления и/или чистящие средства.

### Механические характеристики

#### ZAI

Виды газа: природный газ, сжиженный газ (газообразный), коксовый газ, городской газ и чистый холодный воздух.

Давление газа на входе: в зависимости от вида газа ок. 10 – 60 мбар (4 – 24 °WC).

Состояние при поставке: для природного газа, макс. 35 мбар (14 °WC)

(давление газа на входе – см.

[www.docuthek.com](http://www.docuthek.com), тип документа (Type of document): диаграмма расхода (Flow rate curve)).

Головка запальной горелки из оцинкованной стали.  
Крепежная пластина из оцинкованной стали.

**ZKIH**

Виды газа: природный газ, сжиженный газ (газообразный), кокsovый газ и городской газ.

Давление газа на входе: 5 – ок. 50 мбар

(2 – ок. 20 °WC),

давление воздуха на входе: 5 – ок. 40 мбар

(2 – ок. 16 °WC),

в зависимости от вида газа

(давление в горелке – см. [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com), тип документа (Type of document): диаграмма рабочих диапазонов (Operating characteristic diagram)).

Поставка: настройка на природный газ (давление газа и воздуха 15 мбар (6 °WC)).

Корпус: AlSi.

Защитная труба: нержавеющая сталь.

Жаровая труба: жаростойкая сталь.




## ZAI, ZKIH

- Снова подключите штекер(ы) электрода(ов).
- Составьте протокол технического обслуживания.

## Принадлежности

### Комплект защитной трубы

- ▷ Для ZAI, жаростойкая.

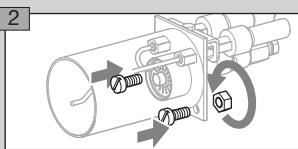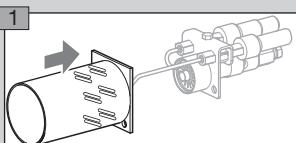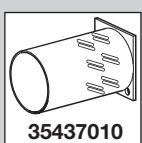

### Сопло для газа



Для ZAI:

- ▷ 1,8 мм.
- ▷ Для работы на коксовом газе, городском газе.

Артикул 74472880

### АдAPTERНЫЙ компЛЕКТ NPT

- ▷ Для подключения запальной горелки ZKIH к запальной газовой линии и воздухопроводу NPT. Состоит из адаптера с внутренней резьбой 1/4-18NPT и адаптера с внутренней резьбой 1/2-14NPT.

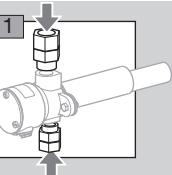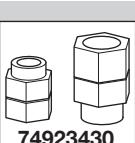

Максимальная температура у выходного сечения жаровой трубы:

< 1000 °C (< 1832 °F),

< 900 °C (< 1652 °F) при альфа < 1.

Максимальная температура защитной трубы: 500 °C (932 °F).

### Электрические характеристики

Контроль пламени: с помощью ионизационного электрода.

Розжиг: прямой, электрический

(запальный трансформатор 5 кВт).

### ZAI

Мощность: ок. 1,8 – 3 кВт.

Штекер электрода розжига: помехозащищенный.

### ZKH

Мощность: ок. 2 – 5 кВт.

## Логистика

### Транспортировка

Необходимо защищать прибор от внешних воздействий (толчков, ударов, вибраций).

Температура транспортировки: см. стр. 7 (Технические характеристики).

При транспортировке должны соблюдаться указанные условия окружающей среды.

Незамедлительно сообщайте о повреждениях прибора или упаковки во время транспортировки.

Проверяйте комплектность продукта, см. стр. 2 (Обозначение деталей).

### Хранение

Температура хранения: м. стр. 7 (Технические характеристики).

При хранении должны соблюдаться указанные условия окружающей среды.

Длительность хранения: 2 года до первого использования. При более длительном хранении соответственно сокращается общий срок службы.

### Упаковка

Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с местными предписаниями.

## Контакты

Возможны изменения, служащие техническому прогрессу.

АО «ХОНЕВЕЛЛ»

121059, Россия, Москва

ул. Киевская, д. 7, 8 этаж

Тел. +7 495 796 9800

Факс +7 495 796 9893/94

hts.ru@honeywell.com

### Утилизация

Утилизация компонентов прибора должна производиться раздельно в соответствии с местными предписаниями.

## Декларация о соответствии компонентов

в соответствии с директивой 2006/42/EC, Приложение II, № 1В

Продукты «Газовые горелки ZAI и ZKH» являются частями машин в соответствии со статьей 2g и предназначены исключительно для монтажа на другие машины и иное оборудование или для поставки в качестве сборочных узлов других машин и иного оборудования.

В соответствие с Приложением I данной директивы применены и выполнены следующие основные требования по технике безопасности и охране здоровья: Приложение I, статья 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.2, 1.7.4, 1.5.10

Согласно приложению VII В разработана специальная техническая документация, которая может быть направлена в компетентные национальные органы в электронном виде по требованию.

Были применены следующие (гармонизированные) стандарты:

- EN 746-2:2010 – Оборудование термообрабатывающее промышленное; Требования безопасности к топкам и топливопроводящим системам
- EN ISO 12100:2010 – Безопасность машин – Общие принципы расчета. Оценка рисков и снижение рисков (ISO 12100:2010)

Часть машины разрешается вводить в эксплуатацию только в том случае, когда будет установлено, что машина, в которой установлен вышеуказанный продукт, соответствует требованиям Директивы о безопасности машин и оборудования (2006/42/EC).

Elster GmbH

Копия декларации о соответствии компонентов (на нем. и англ. языках) – см. [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

Изготовитель

Honeywell

krom  
schroder

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

Германия

Тел. +49 541 1214-0

Факс +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com

[www.kromschroeder.com](http://www.kromschroeder.com)